

Kurzanleitung


Positionsanzeige
(Original)

Short Instructions

Position Indicator

(Translation of the original short instructions)

IZ17E

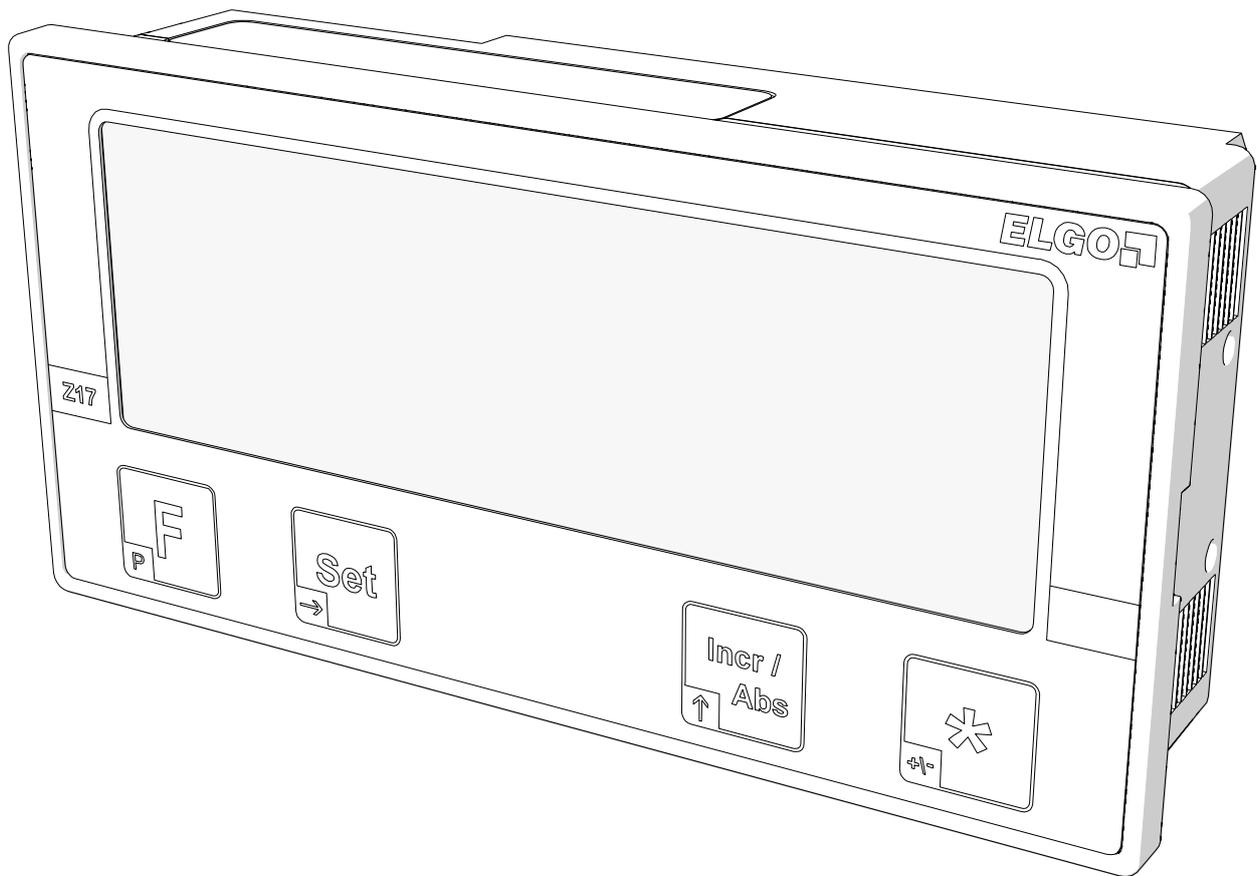

Herausgeber

ELGO Electronic GmbH & Co. KG
Carl-Benz-Str. 1
D-78239 Rielasingen-Worblingen

Technischer Support

☎ +49 (0) 7731 9339 – 0
☎ +49 (0) 7731 2 88 03
✉ info@elgo.de

Dokumenten- Nr.

D-100026

Dokumenten- Name

IZ17E-000-SI-DE_35-19

Artikelnummer

799000510

Dokumenten- Revision

Rev. 11

Ausgabedatum

29.08.2019

Copyright

© 2019, ELGO Electronic GmbH & Co. KG

1 Inhalt / Content

1	Inhalt / Content	2
2	Technische Daten / Technical Data	2
3	Zu diesem Dokument / About this Document	3
4	Abmessungen / Dimensions	4
5	Installation Magnetband / Installation Magnetic Tape	5
6	Installation Anzeige / Installation Indicator	6
7	Aufbau und Funktion / Structure and Function	6

2 Technische Daten / Technical Data

2.1 Anzeige / Indicator

LCD-Display:	1 x 7 Zählerdekaden (Ziffernhöhe 12.6 mm) und 1 x 8 Zählerdekaden (Ziffernhöhe 8.5 mm) mit Vorzeichen, Batteriestatus und Maßeinheiten / 1 x 7 counter decades (digit height 12.6 mm) and 1 x 8 counter decades (digit height 8.5 mm) with sign, battery state and measurement units
Maßeinheiten / Measurement units	mm, m, Inch, °
Blickwinkel / Viewing angle	12 o'clock
Versorgung / Power supply	Integriertes Batteriefach 2 x AA or external 1,5 V ... 3,0 V / Integrated battery 2 x AA or external 1.5 V ... 3.0 V
Verpolungsschutz / Reverse polarity protection	Nein / No
Verfahrgeschwindigkeit / Movement speed	max. 4 m/s (Standardversion) / max. 4 m/s (standard version) max. 1 m/s (bei Option P5) / max. 1 m/s (with option P5)
Betriebstemperatur / Operating temperature	0 ... + 50° C
Lagertemperatur / Storage temperature	-10 ... +60° C
Luftfeuchtigkeit / Humidity	max. 95 %, nicht kondensierend / non-condensing
Frontplattenausbruch / Front panel cut-out	B (W) x H = 94 x 48 mm nach DIN IEC 61554 / according to DIN IEC 64554
Frontplattendicke / Front panel thickness	1,0 ... 8,0 mm siehe Montagevarianten / 1.0 ... 8.0 mm see mounting options
Schutzart Frontseite / Protection class front	IP54 im eingebauten Zustand / installed state
Schutzart Rückseite / Protection class rear	IP40
Schutzart Sensor / Protection class sensor	IP67

2.2 Magnetband / Magnetic Tape

Betriebstemperatur / Operation temperature	0 ... + 50° C
Genauigkeit bei 20° C in mm / Accuracy at 20° C in mm	$\pm(0,025 + 0,02 \times L)$ L = Messlänge in Meter / $\pm(0.025 + 0.02 \times L)$ L = measuring length in meters
Längenausdehnungskoeffizient / Linear coefficient of expansion	$\alpha = 16 \times 10^{-6} \times 1/K$

3 Zu diesem Dokument / About this Document

3.1 Funktion / Function

- | | |
|---|--|
| D | Die vorliegende Kurzanleitung liefert die erforderlichen Informationen für die Montage, die Inbetriebnahme, den sicheren Betrieb sowie die Demontage des IZ17E. Die Kurzanleitung ist stets in einem leserlichen Zustand und zugänglich aufzubewahren. |
| E | <i>These short instructions provide all the information you need for mounting, commissioning, the safe operation and disassembly of the IZ17E. The short instructions must be available in a legible condition and complete version in the vicinity of the device.</i> |

3.2 Zielgruppe: autorisiertes Fachpersonal / Target Group: authorized qualified Personnel

- | | |
|---|---|
| D | Sämtliche in dieser Kurzanleitung beschriebenen Handhabungen dürfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Installieren und nehmen Sie das Gerät nur dann in Betrieb, wenn Sie die Kurzanleitung gelesen und verstanden haben. Machen Sie sich mit den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut.

Auswahl und Einbau der Geräte sowie ihre steuerungstechnische Einbindung sind an eine qualifizierte Kenntnis der einschlägigen Gesetze und normativen Anforderungen durch den Maschinenhersteller geknüpft. |
| E | <i>All operations described in these short instructions must be carried out only by trained specialist personnel, authorized by the plant operator.</i>

<i>Please make sure that you have read and understood these short instructions and that you know all applicable prescriptions regarding occupational safety and accident prevention prior to installation and commissioning.</i>

<i>Selection and installation of the devices as well as their embedding into the controlling system require qualified knowledge of the applicable laws and normative requirements on the part of the machine manufacturer.</i> |

3.3 Verwendete Symbolik / Explanation of the Symbols used

- | | |
|---|--|
| D |  Vorsicht: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises können Störungen oder Fehlfunktionen die Folge sein.
Warnung: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises können ein Personenschaden und/oder ein Schaden an der Maschine die Folge sein. |
| E |  <i>Caution: Failure to comply with this warning notice could lead to interferences or malfunctions.</i>
<i>Warning: Failure to comply with this warning notice could lead to physical injury and/or damage to the machine.</i> |

3.4 Bestimmungsmäßiger Gebrauch / Appropriate Use

- | | |
|---|---|
| D | Das IZ17E Anzeige- und Messsystem darf nur für durch den Hersteller zugelassene Anwendungen eingesetzt werden. |
| E | <i>The IZ17E measuring and display system must be exclusively used for the applications authorized by the manufacturer.</i> |

3.5 Allgemeine Sicherheitshinweise / General Safety Instructions

- | | |
|---|---|
| D | Die Sicherheitshinweise der Kurzanleitung sowie landesspezifische Installations-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten. |
| E | <i>The user must observe the safety instructions in these short instructions, the country-specific installation standards as well as all applicable safety regulations and accident prevention rules.</i>

<i>The information contained in these short instructions manual is provided without liability. Subject to technical modifications.</i> |

3.6 Haftungsausschluss / Exclusion of Liability

D Für Schäden und Betriebsstörungen, die durch Montagefehler oder Nichtbeachtung dieser Kurzanleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen. Für Schäden, die aus der Verwendung von nicht durch den Hersteller freigegebenen Ersatz- oder Zubehörteilen resultieren, ist jede weitere Haftung des Herstellers ausgeschlossen.

Jegliche eigenmächtige Reparaturen, Umbauten und Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet und schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

E We shall accept no liability for damage and malfunctions resulting from incorrect mounting or failure to comply with these short instructions. The manufacturer shall accept no liability for damage resulting from the use of unauthorized spare parts or accessories.

For safety reasons, invasive work on the device as well as arbitrary repairs, conversions and modifications to the device are strictly forbidden; the manufacturer shall accept no liability for damage resulting from such invasive work, arbitrary repairs, conversions and/or modifications to the device.

4 Abmessungen / Dimensions

4.1 Anzeige / Indicator


Angaben in mm / Specifications in mm

Schalttafelanschluss DIN IEC 61554-96x48 / Panel cut out DIN IEC 61554-96x48



$92^{-0/+0.8} \times 45^{-0/+0.6}$

Frontplattendicke / Front panel thickness

1.00 – 8.00


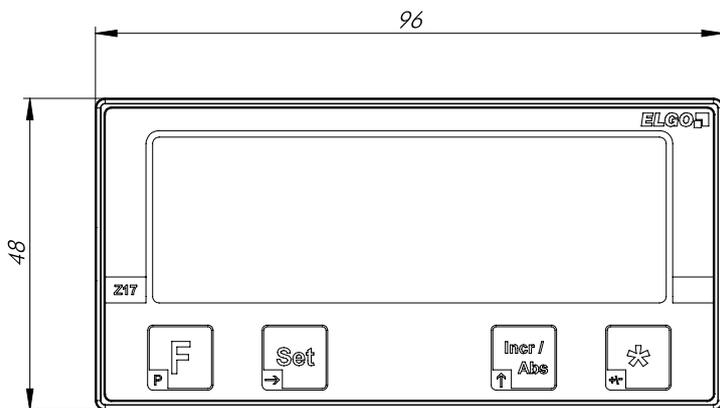


Typ / Type	A (mm)	B (mm)
IZ17E-XXX-6-XX.X-0	20	23
IZ17E-XXX-6-XX.X-1	53	23
IZ17E-XXX-2-XX.X-0	20	25
IZ17E-XXX-2-XX.X-1	53	25

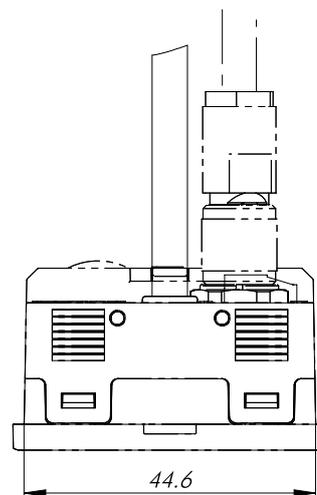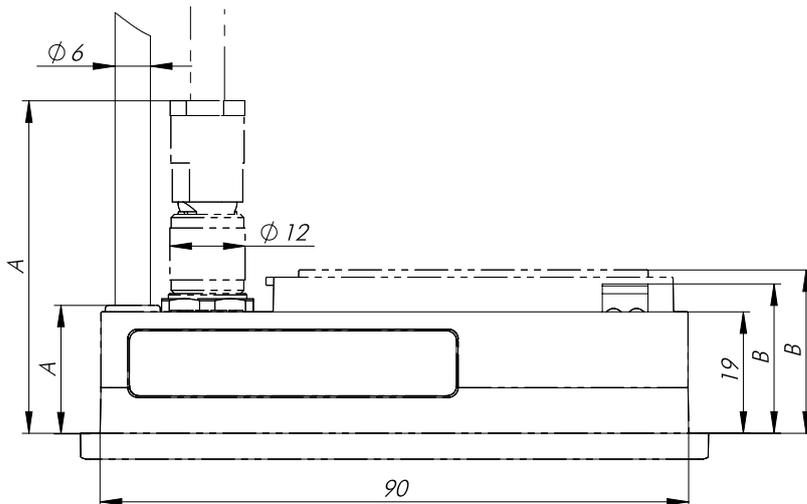

4.2 Sensor / Sensor

Angaben in mm / Specifications in mm

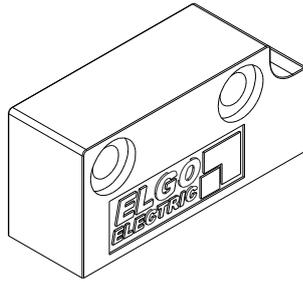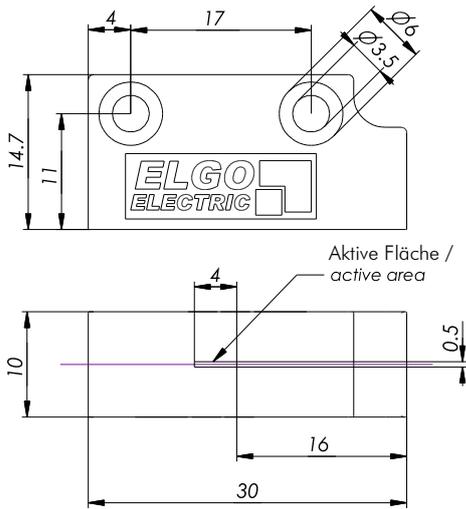

Typ / Type	Abstand Sensor - Band / Distance Sensor - Tape
IZ17E-XXX-X-XX.X-X	max. 0,8 mm / 0.8 mm
IZ17E-XXX-X-XX.X-X-P5	max. 2,5 mm / 2.5 mm




Wichtig: Der Abstand zwischen Sensor und Band (siehe Tabelle) darf nicht höher sein. / **Important:** The distance between sensor and magnetic tape (see table) must not be higher.

5 Installation Magnetband / Installation Magnetic Tape

5.1 MB20-25-10-1-R

Das Magnetband besteht aus drei Komponenten / The magnetic tape consists of three components:

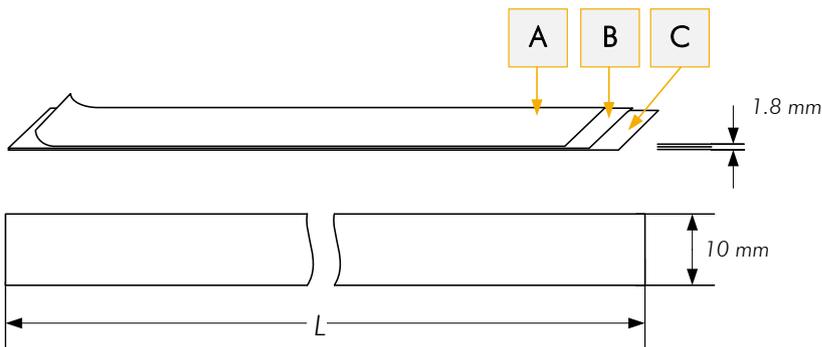

- A Das **Abdeckband** dient zum mechanischen Schutz für das Magnetband und muss nach der Montage auf das magnetische Kunststoffband aufgeklebt werden. / The **cover steel tape** is used for mechanical protection of the magnetic tape and must be glued onto the magnetic rubber tape after installation.
- B **Magnetband aus Kunststoff / Magnetic rubber tape**
- C Das **Träger- bzw. Rückschlussband** schützt das Magnetband vor mechanischen Schäden und stellt gleichzeitig einen magnetischen Rückschluss dar. / The flexible **carrier steel tape** protects the magnetic tape against mechanical damages and represents a magnetic feedback simultaneously.

5.1.1 MB20-50-10-1-R (Option P5)

Für Geräte mit der Bestelloption „P5“ wird ein Magnetband mit 5,0 mm Polteilung verwendet (anstatt dem 2,5 mm Standardband) / For devices with order option "P5", a magnetic tape with 5.0 mm pole pitch must be used (instead of the standard tape with 2.5 mm).

5.2 Hinweise für das Kleben von Magnetbändern / Hints for sticking of Magnetic Tapes




Die mitgelieferten Klebebänder kleben am besten auf sauberen, trockenen und glatten Oberflächen. Die Festigkeit der Verklebung ist direkt abhängig von dem Kontakt, den der Klebstoff zu den verklebenden Oberflächen entwickelt. Ein hoher Andruck sorgt für einen guten Oberflächenkontakt.

The provided sticky tapes stick best on clean, dry and plain surfaces. The stability of the adhesion is directly depending on the contact, which the adhesive develops to the surfaces stuck together. High pressure results in a good surface contact.

5.3 Montagetoleranzen für den Sensor / Installation Tolerances for the Sensor

Bei der Sensor-Montage müssen folgende Toleranzen bezüglich Seitenneigung, Gierwinkel und Parallelität eingehalten werden: /
When mounting the sensor, the following tolerances for side inclination, yaw angle and parallelism must be observed:

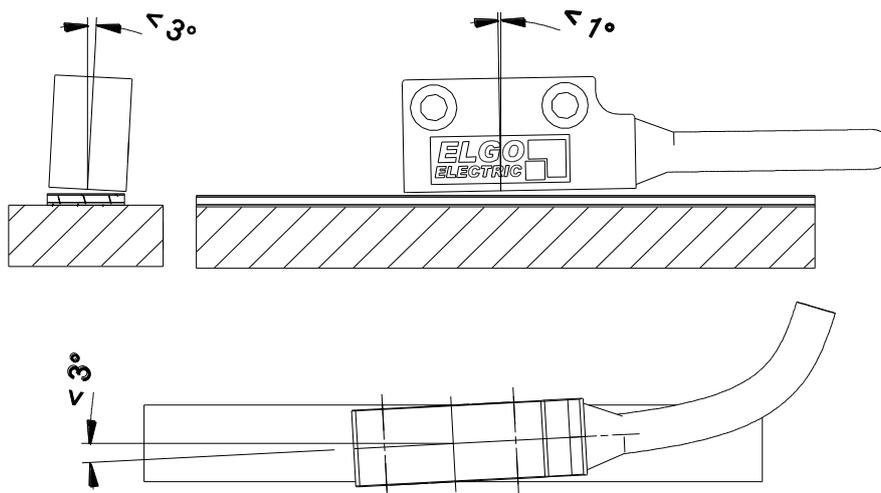

6 Installation Anzeige / Installation Indicator

Die zum Einbau des Anzeigeräts erforderlichen Hinweise sind in einer separaten Montageanleitung zusammengefasst, die auf der ELGO-Homepage zum Download bereitsteht:

- [📖 IZ17E Montageanleitung](#)

The instructions required for the installation of the indicator can be found in a separate manual, which is available for download on the ELGO homepage:

- [📖 IZ17E Mounting Instructions](#)

7 Aufbau und Funktion / Structure and Function

7.1 Betriebsmodus / Operation Mode

Referenzwert / Reference Value		Gleichzeitig betätigen / Press simultaneously
Kettenmaß / absolut Relative / absolute		Umschaltung zwischen Inkremental- oder Absolutmessung / Switchover between absolute or incremental measurement
Versatzmaß / Tool Offset		Diese Taste aktiviert die einstellbaren Versatzmaße / Switchover between the adjustable Tool-Offsets
Inch-Anzeige / Inch display		Umschaltung im Inch-Betrieb Bruchdarstellung ¹ (1/64, 1/32, 1/16), Dezimal 0,001 Switchover during Inch mode Fraction display ¹ (1/64, 1/32, 1/16), Decimal 0,001

¹ außer Version IZ17E-xxx-x-xx,x-x-L1 / except version IZ17E-xxx-x-xx,x-x-L1

7.2 Parameterebene / Parameter Level

Parameterebene aktivieren / Change to program mode		Für ca. 3 Sekunden betätigen / Hold for 3 sec. to enter program mode
Parameter anwählen / Select parameter		Taste einmal betätigen / Press one time
Dekaden Anwahl / Select decade		Taste einmal betätigen / Press one time
Dekade erhöhen / Increase decade		Taste einmal betätigen / Press one time
Vorzeichenwechsel / Change of sign		Taste einmal betätigen / Press one time
Parameterebene verlassen / Back to normal mode		Für ca. 3 Sekunden betätigen / Hold 3 sec. to exit program mode

7.3 Parameterliste / Parameter List

Parameter	Spezifikation / Specification	Default
P01: A	Systemkonfiguration / Configuration: A = 0: positive Zählrichtung / Positive counting direction A = 1: negative Zählrichtung / Negative counting direction	0
P02: A	Anzeigemodus / Display mode: A = 0: Millimeter / Millimeters - Anzeigesymbol „mm“ / Display symbol „mm“ A = 1: Inch / Inches - Anzeigesymbol „Inch“ / Display symbol „Inch“ A = 2: Meter / Meters - Anzeigesymbol „m“ / Display symbol „m“ A = 3: Grad / Degrees - Anzeigesymbol „°“ / Display symbol „°“ A = 4: Leer / Blank - kein Anzeigesymbol / No display symbol	0
P03: A	Dezimalpunkt / Decimal point (0...4)	2
P05: ABC	Tastensperre / Key lock: A: "SET" (0 = nicht aktiv / not active) – (1 = aktiv / active) B: "Incr/Abs" (0 = nicht aktiv / not active) – (1 = aktiv / active) C: "*" (0 = nicht aktiv / not active) – (1 = aktiv / active)	000
P07:A	Basisauflösung / Basic Resolution: A = 0: Auflösung 0,01mm / Resolution 0.01mm A = 1: Auflösung 0,1mm / Resolution 0.1mm	0
P08:	Multiplikationsfaktor (0,0001 ... 9,9999) / Pulse scaling factor (0.0001 ... 9.9999)	1,0000
P09:	Referenzwert (-999999,9 ... +999999,9) / Reference value (-999999.9 ... +999999.9)	0,0
P10:	Versatzmaß 1 (-999999,9 ... +999999,9) / Tool offset 1 (-999999.9 ... +999999.9)	0,0
P11:	Versatzmaß 2 (-999999,9 ... +999999,9) / Tool offset 2 (-999999.9 ... +999999.9)	0,0
P12:	Versatzmaß 3 (-999999,9 ... +999999,9) / Tool offset 3 (-999999.9 ... +999999.9)	0,0
P13: A	Konfiguration Versatzmaße / Tool offset configuration (0 ... 3) A = 0: Versatzmaße nicht auswählbar / Tool offset not selectable A = 1: Versatzmaß 1 auswählbar / Tool offset 1 selectable A = 2: Versatzmaß 1 & 2 auswählbar / Tool offset 1 & 2 selectable A = 3: Versatzmaß 1 & 2 & 3 auswählbar / Tool offset 1 & 2 & 3 selectable	3
P90: A	(ohne Funktion) / (without function)	0
P99:	Software Version	X.XX

7.4 Kalibrierung / Calibration

Der Sensor muss sich auf dem Magnetband befinden! / *The sensor must be on the magnetic tape!*

- Gerät ausschalten / *Switch off the device*
-  Gleichzeitig mit Tastenbetätigung Gerät wieder einschalten /
Hold the button during switching on the device
- Hierbei wird die Sensorkalibrierung ausgelöst und „CAL 0“ angezeigt. Sensor langsam in eine Richtung auf dem Magnetband bewegen. Nach Abschluss der Kalibrierung (Anzeige „CAL 0“ ... „CAL 4“) befindet sich die Anzeige wieder im Normalmodus.
This will start the sensor calibration and "CAL 0" is displayed. Now move the sensor slowly in one direction on the tape. Upon completion of the calibration (display "CAL 0" ... "CAL 4"), the switches display back to normal mode.

7.5 Werkseinstellung / Factory Setting

- Gerät ausschalten / *Switch off the device*
-  Gleichzeitig mit Tastenbetätigung Gerät wieder einschalten /
Hold the button during switching on the device
- Hierbei werden die Werkseinstellungen geladen und „Init“ wird angezeigt. Alle Werte und Parameter werden auf Standardwerte zurückgesetzt.
This will reset the device to factory settings and "Init" is displayed. All values and parameters will be set to default.

Document- No.: D-100026 / Rev. 11

Document- Name: IZ17E-000-SI-DE_35-19

Änderungen vorbehalten / *Subject to change*
© 2019, ELGO Electronic GmbH & Co. KG

ELGO Electronic GmbH & Co. KG

Measuring | Positioning | Control

Carl - Benz - Str. 1, D-78239 Rielasingen
Fon: +49 (0) 7731 9339-0, Fax: +49 (0) 7731 28803
Internet: www.elgo.de, Mail: info@elgo.de

