

Kurzanleitung


Positionsanzeige
(Original)

Short Instructions

Position Indicator

(Translation of the original short instructions)

AZ17E

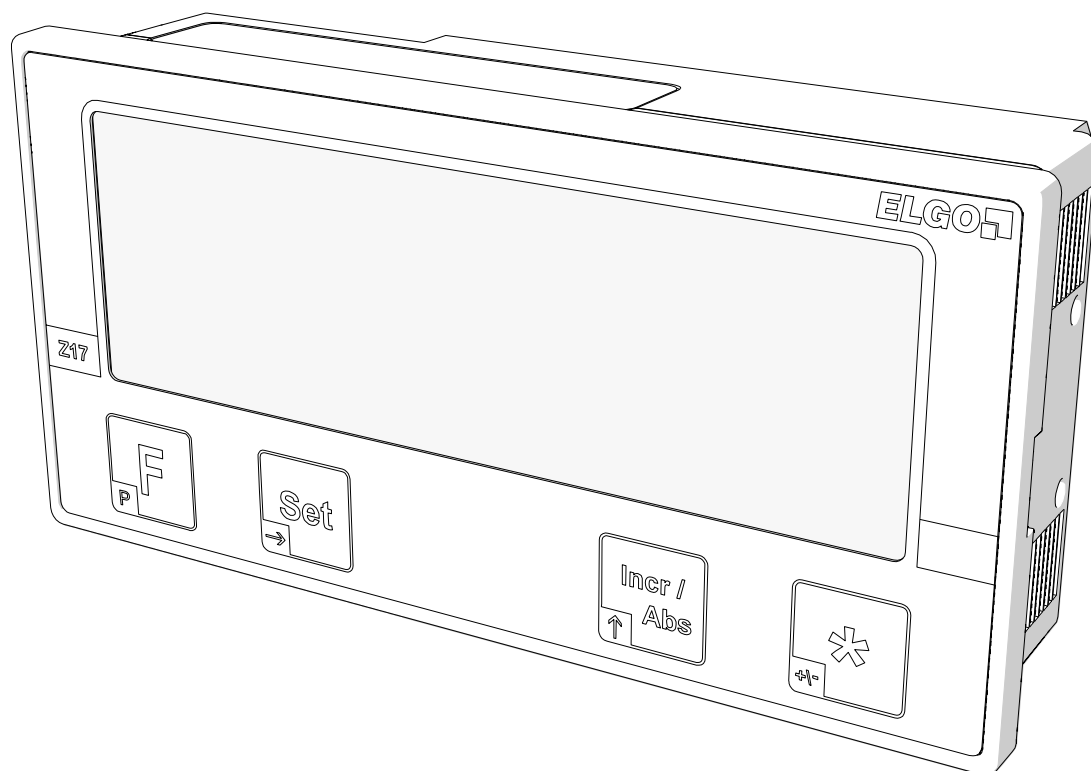

Herausgeber ELGO Electronic GmbH & Co. KG

Carl-Benz-Str. 1
D-78239 Rielasingen-Worblingen

Technischer Support ☎ +49 (0) 7731 9339 – 0

☎ +49 (0) 7731 2 13 11

✉ support@elgo.de

Dokumenten- Nr. D-101710

Dokumenten- Name AZ17E-000-SI-DE_8-18

Artikelnummer 799000931

Dokumenten- Revision Rev. 2

Ausgabedatum 20.02.2018

Copyright © 2018, ELGO Electronic GmbH & Co. KG

1 Inhalt / Content

1	Inhalt / Content	2
2	Technische Daten / Technical Data	2
3	Zu diesem Dokument / About this Document	3
4	Abmessungen / Dimensions	4
5	Installation Magnetband / Installation Magnetic Tape	6
6	Installation Anzeige / Installation Indicator	7
7	Aufbau und Funktion / Structure and Function	7

2 Technische Daten / Technical Data

2.1 Anzeige / Indicator

LCD-Display:	1 x 7 Zählerdekaden (Ziffernhöhe 12.6 mm) und 1 x 8 Zählerdekaden (Ziffernhöhe 8.5 mm) mit Vorzeichen, Batteriestatus und Maßeinheiten / 1 x 7 counter decades (digit height 12.6 mm) and 1 x 8 counter decades (digit height 8.5 mm) with sign, battery state and measurement units
Maßeinheiten / Units of Measurement	mm, m, Inch, °
Blickwinkel / Viewing direction	12 o'clock
Versorgungsspannung / Supply voltage	Integriertes Batteriefach 2 x AA oder extern 1,5 V ... 3,0 V / Integrated battery case 2 x AA or external 1.5 V ... 3.0 V
Verpolungsschutz / Reverse polarity protection	Nein / No
Betriebstemperatur / Operating temp.	0 °C ... + 50 °C
Lagertemperatur / Storage temperature	-10 °C ... +60 °C
Luftfeuchtigkeit / Humidity	max. 95 %, nicht kondensierend / non-condensing
Frontplattenausbruch / Front panel cut-out	B (W) x H = 94 x 48 mm nach DIN IEC 61554 / according to DIN IEC 64554
Frontplattendicke / Front panel thickness	1.00 ... 8.00 mm siehe Montagevarianten / 1.0 ... 8.0 mm see mounting options
Schutzart Frontseite / Protection class front	IP54 (im eingebauten Zustand / installed state)
Schutzart Rückseite / Protection class back	IP40
Schutzart Sensor / Protection class sensor	IP67

2.2 Magnetband / Magnetic Tape

Betriebstemperatur / Operation temperature	0 ... + 50° C
Genauigkeit bei 20° C in mm / Accuracy at 20° C in mm	±(0,05 + 0,02 x L) L = Messlänge in Meter / ±(0.05 + 0.02 x L) L = measuring length in meters
Längenausdehnungskoeffizient / Linear coefficient of expansion	α = 16 x 10 ⁻⁶ x 1/K

3 Zu diesem Dokument / About this Document



3.1 Funktion / Function

D	Die vorliegende Kurzanleitung liefert die erforderlichen Informationen für die Montage, die Inbetriebnahme, den sicheren Betrieb sowie die Demontage des AZ17E. Die Kurzanleitung ist stets in einem leserlichen Zustand und zugänglich aufzubewahren.
E	<i>These short instructions provide all the information you need for mounting, commissioning, the safe operation and disassembly of the AZ17E. The short instructions must be available in a legible condition and complete version in the vicinity of the device.</i>

3.2 Zielgruppe: autorisiertes Fachpersonal / Target group: authorized qualified Personnel

D	Sämtliche in dieser Kurzanleitung beschriebenen Handhabungen dürfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden. Installieren und nehmen Sie das Gerät nur dann in Betrieb, wenn Sie die Kurzanleitung gelesen und verstanden haben. Machen Sie sich mit den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut. Auswahl und Einbau der Geräte sowie ihre steuerungstechnische Einbindung sind an eine qualifizierte Kenntnis der einschlägigen Gesetze und normativen Anforderungen durch den Maschinenhersteller geknüpft.
E	<i>All operations described in these short instructions must be carried out only by trained specialist personnel, authorized by the plant operator.</i> <i>Please make sure that you have read and understood these short instructions and that you know all applicable prescriptions regarding occupational safety and accident prevention prior to installation and commissioning.</i> <i>Selection and installation of the devices as well as their embedding into the controlling system require qualified knowledge of the applicable laws and normative requirements on the part of the machine manufacturer.</i>

3.3 Verwendete Symbolik / Explanation of the Symbols used

D	 Vorsicht: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises können Störungen oder Fehlfunktionen die Folge sein. Warnung: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises können ein Personenschaden und/oder ein Schaden an der Maschine die Folge sein.
E	 Caution: Failure to comply with this warning notice could lead to interferences or malfunctions. Warning: Failure to comply with this warning notice could lead to physical injury and/or damage to the machine.

3.4 Bestimmungsmäßiger Gebrauch / Appropriate Use

D	Das AZ17E Anzeige- und Messsystem darf nur für durch den Hersteller zugelassene Anwendungen eingesetzt werden.
E	<i>The AZ17E measuring and display system must be exclusively used for the applications authorized by the manufacturer.</i>

3.5 Allgemeine Sicherheitshinweise / General Safety Instructions

D	Die Sicherheitshinweise der Kurzanleitung sowie landesspezifische Installations-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
E	<i>The user must observe the safety instructions in these mounting instructions, the country-specific installation standards as well as all applicable safety regulations and accident prevention rules.</i> <i>The information contained in these short instructions manual is provided without liability. Subject to technical modifications.</i>

3.6 Haftungsausschluss / Exclusion of Liability

D Für Schäden und Betriebsstörungen, die durch Montagefehler oder Nichtbeachtung dieser Kurzanleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen. Für Schäden, die aus der Verwendung von nicht durch den Hersteller freigegebenen Ersatz- oder Zubehöerteilen resultieren, ist jede weitere Haftung des Herstellers ausgeschlossen.

Jegliche eigenmächtige Reparaturen, Umbauten und Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet und schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.


E We shall accept no liability for damage and malfunctions resulting from incorrect mounting or failure to comply with these mounting instructions. The manufacturer shall accept no liability for damage resulting from the use of unauthorized spare parts or accessories.

For safety reasons, invasive work on the device as well as arbitrary repairs, conversions and modifications to the device are strictly forbidden; the manufacturer shall accept no liability for damage resulting from such invasive work, arbitrary repairs, conversions and/or modifications to the device.


4 Abmessungen / Dimensions

4.1 Abmessungen Display/ Dimensions Display



Angaben in mm / Specifications in mm

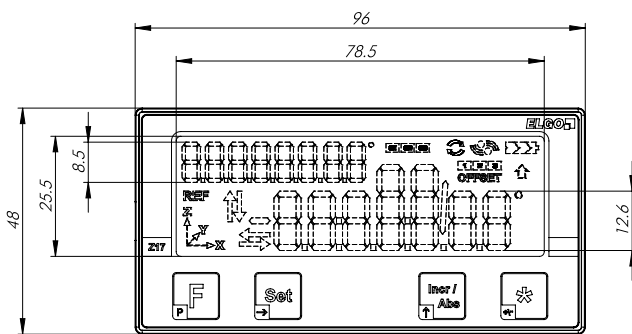

**Standard-LCD mit Bruchdarstellung /
Standard LCD with fraction display**

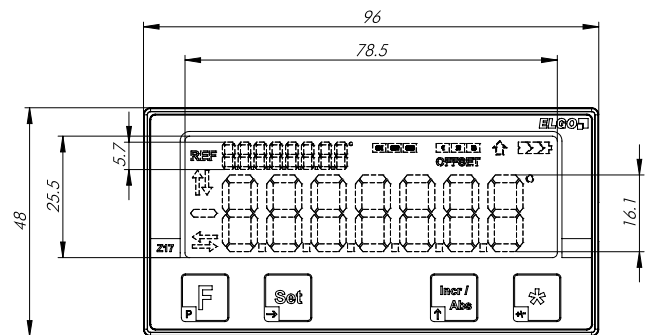


**Sonder-LCD Option L1 /
Special LCD Option L1**

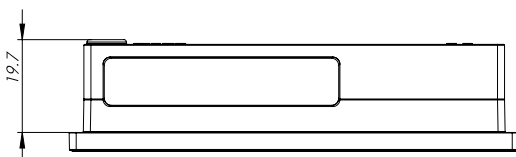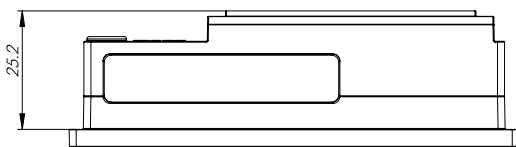


4.2 Abmessungen Anzeige / Dimensions Indicator

Angaben in mm / Specifications in mm

Version AZ17E-000-2-XX.X-1-X

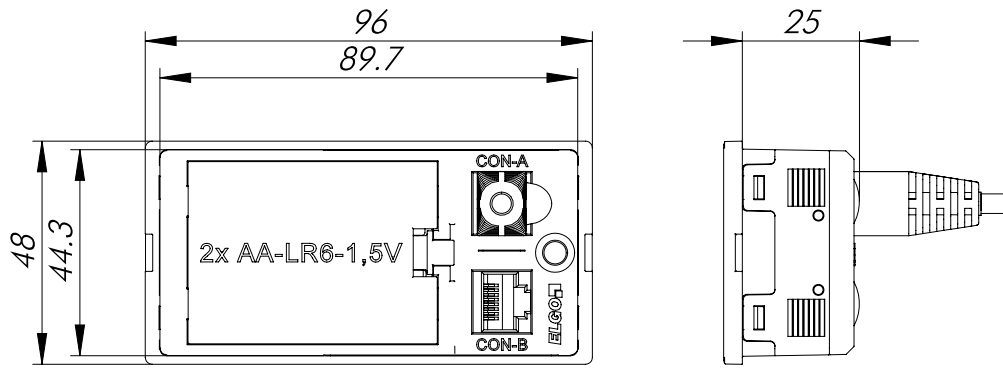


Version AZ17E-000-6-XX.X-1-X

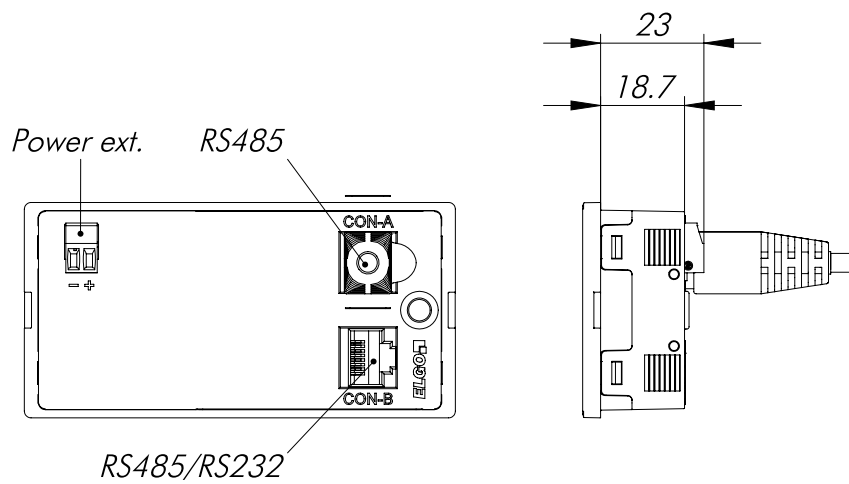

4.3 Sensor AZS

Angaben in mm / Specifications in mm

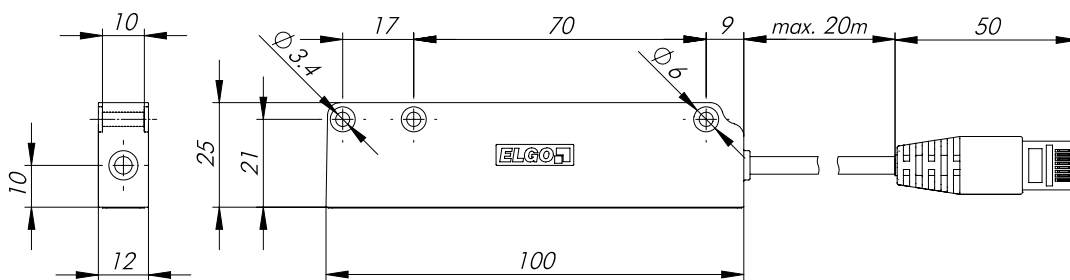


Wichtig: Der Abstand zwischen Sensor und Magnetband muss kleiner sein als siehe Tabelle.
Important: The distance between the sensor and the tape has to be smaller than see table.

Typ / Type	Abstand Sensor / Band Distance sensor / tape
AZS-XXX-1-XX.X-X	max. 1,5 mm / max. 1.5 mm

5 Installation Magnetband / Installation Magnetic Tape

5.1 AB20-40-10-1-R-11

Das Magnetband besteht aus drei Komponenten / The magnetic tape consists of three components:

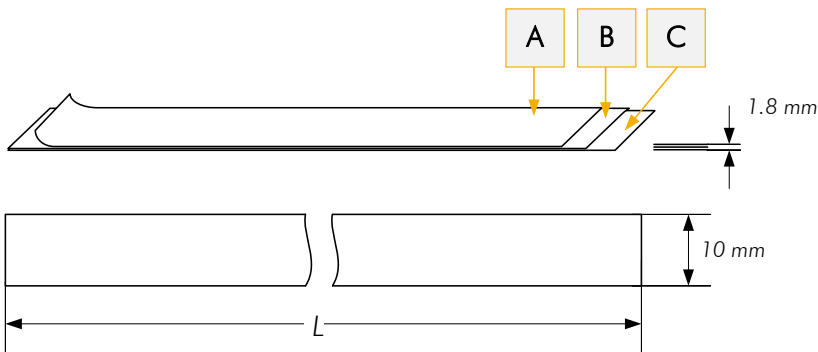

A Das **Abdeckband** dient zum mechanischen Schutz für das Magnetband und muss nach der Montage auf das magnetische Kunststoffband aufgeklebt werden. / The **cover steel tape** is used for mechanical protection of the magnetic tape and must be glued onto the magnetic rubber tape after installation.

B Magnetband aus Kunststoff / **Magnetic rubber tape**

C Das **Träger-** bzw. **Rückschlussband** schützt das Magnetband vor mechanischen Schäden und stellt gleichzeitig einen magnetischen Rückschluss dar. / The flexible **carrier steel tape** protects the magnetic tape against mechanical damages and represents a magnetic feedback simultaneously.

5.2 Verarbeitungshinweise für das Kleben / Processing Hints for Sticking



Die mitgelieferten Klebebänder kleben am besten auf sauberen, trockenen und glatten Oberflächen. Die Festigkeit der Verklebung ist direkt abhängig von dem Kontakt, den der Klebstoff zu den verklebenden Oberflächen entwickelt. Ein hoher Andruck sorgt für einen guten Oberflächenkontakt. /

The provided sticky tapes stick best on clean, dry and plain surfaces. The stability of the adhesion is directly depending on the contact, which the adhesive develops to the surfaces stuck together. High pressure results in a good surface contact.


5.3 Messrichtung bestimmen / Determining the Measuring Direction

Der AZS-Magnetsensor und das mitgelieferte Magnetband wurden werksseitig mit Markierungspfeilen versehen, um die korrekte Messrichtung für die Installation zu signalisieren. / The AZS magnetic sensor as well as the magnetic tape are provided with marking arrows, in order to signal the correct measuring direction.

- Die Pfeile von Sensor und Band müssen in die selbe Richtung zeigen / The marking arrows of sensor and tape must point to the same direction

5.4 Montagetoleranzen für den Sensor / Installation Tolerances for the Sensor

Bei der Sensor-Montage müssen folgende Toleranzen bezüglich Seitenneigung, Gierwinkel und Parallelität eingehalten werden: / When mounting the sensor, the following tolerances for side inclination, yaw angle and parallelism must be observed:

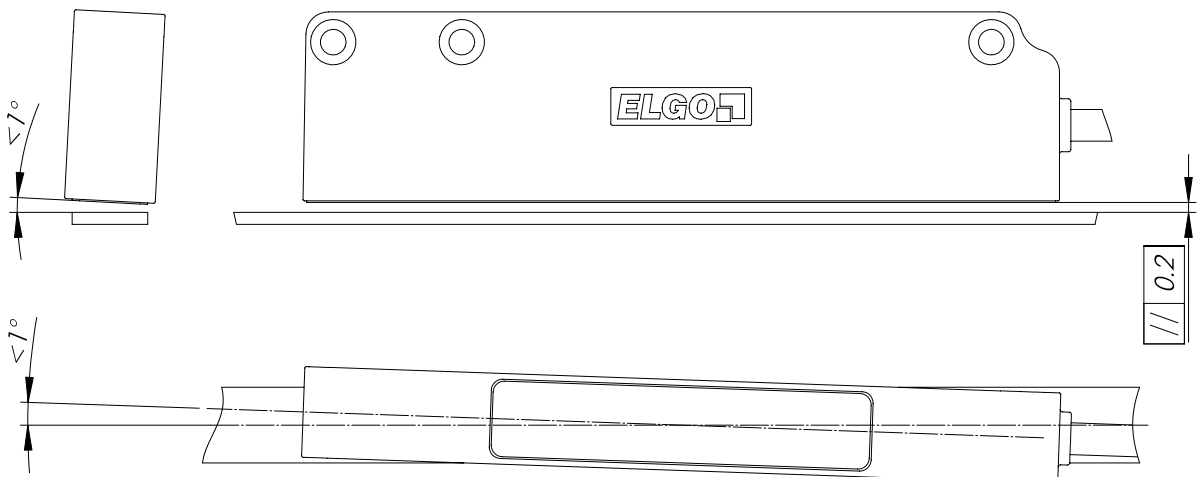

6 Installation Anzeige / Installation Indicator

Die zum Einbau des Anzeigeräts erforderlichen Hinweise sind in einer separaten Montageanleitung zusammengefasst, die auf der ELGO-Homepage zum Download bereitsteht:





-  [AZ17E Montageanleitung](#)

The instructions required for the installation of the indicator can be found in a separate manual which is available for download on the ELGO homepage:







-  [AZ17E Mounting Instructions](#)

7 Aufbau und Funktion / Structure and Function

7.1 Betriebsmodus / Operation Mode

Referenzwert / Reference Value		Gleichzeitig betätigen / Press simultaneously
Kettenmaß / absolut Relative / absolute		Umschaltung zwischen Inkremental- oder Absolutmessung / Switchover between absolute or incremental measurement
Versatzmaß / Tool Offset		Diese Taste aktiviert die einstellbaren Versatzmaße / Switchover between the adjustable Tool-Offsets
Inch-Anzeige / Inch display		Umschaltung im Inch-Betrieb Bruchdarstellung (1/64, 1/32, 1/16), Dezimal 0,001 Switchover during Inch mode Fraction display (1/64, 1/32, 1/16), decimal 0.001

7.2 Parameterebene / Parameter Level

Parameterebene aktivieren / Change to program mode		Für ca. 3 Sekunden betätigen / Hold for 3 sec. to enter program mode
Parameter anwählen / Select parameter		Taste einmal betätigen / Press one time
Dekaden Anwahl / Select decade		Taste einmal betätigen / Press one time
Dekade erhöhen / Increase decade		Taste einmal betätigen / Press one time
Vorzeichenwechsel / Change of sign		Taste einmal betätigen / Press one time
Parameterebene verlassen / Back to normal mode		Für ca. 3 Sekunden betätigen / Hold 3 sec. to exit program mode


7.3 Parameterliste / Parameter List

Parameter / Parameter	Spezifikation / Specification	Default
P01: A	Systemkonfiguration / Configuration: A = 0: positive Zählrichtung / Positive counting direction A = 1: negative Zählrichtung / Negative counting direction	0
P02: A	Anzeigemodus / Display mode: A = 0: mm - Anzeige Symbol „ mm“ / Display „ mm “ A = 1: Inch - Anzeige Symbol „ Inch“ / Display „ Inch “ A = 2: mm - Anzeige Symbol „ m“ / Display „ m “ A = 3: mm - Anzeige Symbol „ ° “ / Display „ ° “ A = 4: mm - Anzeige kein Symbol / Display no symbol	0
P03: A	Dezimalpunkt / Decimal point (0...4)	1
P04:	Auto-Power-Off Zeit / Auto-Power-Off time 0: Auto-Power-Off deaktiviert / Auto-Power-Off time deactivated → Wake up durch Bewegung oder Taste F / Wake up through movement or F-button	1
P05: ABC	Tastensperre / Key lock: A: "SET" (0 = nicht aktiv / not active) – (1 = aktiv / active) B: "Incr/Abs" (0 = nicht aktiv / not active) – (1 = aktiv / active) C: "*" (0 = nicht aktiv / not active) – (1 = aktiv / active)	000
P08:	Multiplikationsfaktor / Pulse scaling factor (0,0001 ... 9,9999)	1,0000
P09:	Referenzwert / Reference value (–999999,9 ... + 999999,9)	0,0
P10:	Versatzmaß 1 / Offset 1 (–999999,9 ... + 999999,9)	0,0
P11:	Versatzmaß 2 / Offset 2 (–999999,9 ... + 999999,9)	0,0
P12:	Versatzmaß 3 / Offset 3 (–999999,9 ... + 999999,9)	0,0
P13: A	Konfiguration Versatzmaße / Configuration offsets (0...3) A = 0: Versatzmaße nicht auswählbar / Offsets not selectable A = 1: Versatzmaß 1 auswählbar / Offset 1 selectable A = 2: Versatzmaß 1 & 2 auswählbar / Offsets 1 & 2 selectable A = 3: Versatzmaß 1 & 2 & 3 auswählbar / Offsets 1 & 2 & 3 selectable	3
P99:	Software Version	1.00

7.4 Kalibrierung / Calibration

Der Sensor darf sich nicht auf dem Magnetband befinden! / The sensor must not be on the magnetic tape!

→ Gerät ausschalten / Switch off the device


→  Gleichzeitig mit Tastenbetätigung Gerät wieder einschalten /
Hold the button during switching on the device

→ Hierbei wird die Sensor-Kalibrierung ausgelöst und „CAL“ angezeigt. Sensor darf sich während der Kalibrierung nicht auf dem Magnetband befinden. Nach Abschluss der Kalibrierung befindet sich die Anzeige wieder im Normalmodus.

This will start the sensor calibration and "CAL" is displayed. During the calibration process the sensor must not be located on the magnetic tape. Upon completion of the calibration process the devices switches to normal mode.

7.5 Werkseinstellung / Factory Setting

→ Gerät ausschalten / Switch off the device

→  Gleichzeitig mit Tastenbetätigung Gerät wieder einschalten /
Hold the button during switching on the device

→ Hierbei werden die Werkseinstellungen geladen und „Init“ wird angezeigt.
Alle Werte und Parameter werden auf Standardwerte zurückgesetzt.

*This will reset the device to factory settings and "Init" is displayed.
All values and parameters will be set to default.*

Document- No.: D-101710 / Rev. 2

Document- Name: AZ17E-000-SI-DE_8-18

Änderungen vorbehalten / Subject to change

© 2018, ELGO Electronic GmbH & Co. KG

ELGO Electronic GmbH & Co. KG

Measuring | Positioning | Control

Carl - Benz - Str. 1, D-78239 Rielasingen

Fon: +49 (0) 7731 9339-0, Fax: +49 (0) 7731 28803

Internet: www.elgo.de, Mail: info@elgo.de